



Instrukcja obsługi
Przetwornik temperatury z wyświetlaczem
TDxxxx

PL



Spis treści

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Wstęp | 3 |
| 1.1 | Symbole | 3 |
| 1.2 | Zastosowane ostrzeżenia | 3 |
| 2 | Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa | 3 |
| 3 | Zastosowania | 4 |
| 4 | Działanie | 4 |
| 4.1 | Wyjście analogowe | 4 |
| 4.2 | IO-Link | 4 |
| 5 | Montaż | 5 |
| 5.1 | Zastosowanie w strefach aseptycznych zgodnie z 3A | 5 |
| 5.2 | Zastosowanie w strefach aseptycznych zgodnie z EHEDG | 6 |
| 5.3 | Czujniki z zaciskowym przyłączem procesowym clamp | 7 |
| 5.4 | Czujniki z przyłączem procesowym w postaci stożka uszczelniającego G $\frac{1}{2}$ | 7 |
| 5.4.1 | Montaż higieniczny zabudowany bezprzeciekowy z wykorzystaniem uszczelki PEEK | 7 |
| 5.4.2 | Montaż higieniczny zabudowany bezprzeciekowy z uszczelnieniem metal-na metal | 7 |
| 5.5 | Czujniki ze złączem procesowym w postaci pierścienia zaciskowego | 8 |
| 5.6 | Stosowanie adaptera do spawania / osłony termicznej do spawania | 8 |
| 6 | Podłączenie elektryczne | 9 |
| 7 | 6 Przyciski oraz elementy wskazujące | 10 |
| 8 | Parametryzacja | 10 |
| 8.1 | Parametry nastawialne | 10 |
| 9 | Praca | 11 |
| 10 | Dane techniczne | 11 |
| 10.1 | Wytrzymałość temperaturowa | 11 |
| 11 | Konserwacja, naprawa i utylizacja | 11 |
| 12 | Ustawienia fabryczne | 11 |

1 Wstęp

Instrukcje, dane techniczne, aprobaty i dodatkowe informacje można znaleźć za pomocą kodu QR na urządzeniu/opakowaniu lub na stronie www.ifm.com.

1.1 Symbole

- ✓ Wymaganie
- ▶ Instrukcje
- ▷ Reakcja, rezultat
- [...] Oznaczenie klawiszy i przycisków lub wskazań
- Odnośnik
-  Ważna uwaga
Niestosowanie się do instrukcji obsługi może prowadzić do nieprawidłowego działania lub zakłóceń.
-  Informacje
Nota uzupełniająca

1.2 Zastosowane ostrzeżenia



UWAGA

Ostrzeżenie przed urazem ciała

- ▷ Mogą się pojawić niewielkie, odwracalne urazy.

2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Opisane urządzenie jest elementem przeznaczonym do integracji z systemem.
 - Za bezpieczeństwo systemu odpowiada jego producent.
 - Producent systemu odpowiada za przeprowadzenie oceny ryzyka i stworzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami prawa i odpowiednich norm, w celu dostarczenia jej użytkownikowi i operatorowi systemu. Dokumentacja ta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla operatora i użytkownika oraz, jeżeli to niezbędne, dla każdego pracownika serwisu autoryzowanego przez producenta systemu.
- Należy przeczytać ten dokument przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia i zachować go przez cały okres użytkowania.
- Należy upewnić się, że urządzenie może zostać zastosowane w Państwa aplikacji bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
- Produkt należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem → Zastosowania).
- Należy używać urządzenie z medium, na które jest ono wystarczająco odporne.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia i niezastosowanie się do instrukcji obsługi oraz danych technicznych może doprowadzić do szkód materialnych lub skażenia.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki ingerencji w urządzenie lub niewłaściwego użycia przez operatora. Takie działania mogą powodować utratę roszczeń gwarancyjnych.
- Instalacja, podłączenie elektryczne, konfiguracja, obsługa i konserwacja urządzenia muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel upoważniony przez użytkownika maszyny.
- Należy chronić urządzenie i przewody przed uszkodzeniem.

3 Zastosowania

Urządzenie służy do monitorowania mediów płynnych i gazów.

Czujnik mierzy wartość temperatury medium i przetwarza ją na analogowy sygnał wyjściowy.

4 Działanie

4.1 Wyjście analogowe

Czujnik wysyła sygnał analogowy proporcjonalny do wartości mierzonej.


Sygnał analogowy jest odwracalny:

- 4...20 mA przy ustawieniu [OU] = I
- 20...4 mA przy ustawieniu [OU] = Ineg


Zakres pomiarowy jest skalowalny: Parametry [ASP] i [AEP] pozwalają ograniczyć zakres pomiarowy.



Minimalna różnica pomiędzy ASP i AEP = 5 °C lub 9 °F.

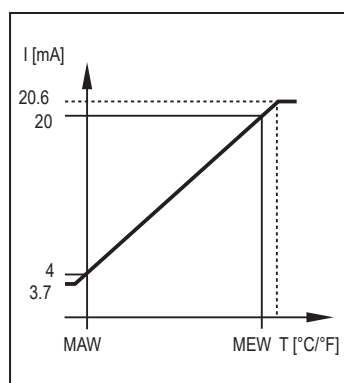

Rys. 1: Maksymalny zakres pomiarowy przy [OU] = I

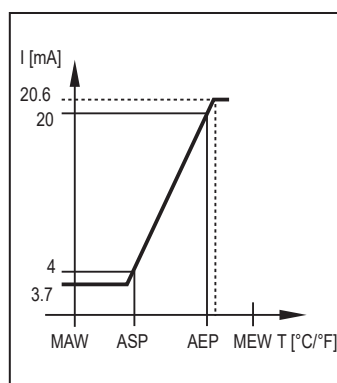

Rys. 2: Skalowany zakres pomiarowy przy [OU] = I

Dla wartości wewnątrz zakresu pomiarowego sygnał wyjściowy przybiera wartości z przedziału od 4 do 20 mA. Jeżeli wartość temperatury jest poza granicami zakresu pomiarowego, jest wysyłany sygnał następujący:

| | Sygnał wyjściowy przy [OU] = I | Sygnał wyjściowy przy [OU] = InEG |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura > AEP | 20...20,6 mA | 4...3,7 mA |
| Temperatura > MEW | 20,6 mA | 3,7 mA |
| Temperatura < ASP | 4...3,7 mA | 20...20,6 mA |
| Temperatura < MAW | 3,7 mA | 20,6 mA |

W przypadku uszkodzenia wewnętrznego, sygnał wyjściowy reaguje zależnie od parametru ustawionego w [FOU] (3,5 mA lub 21,1 mA).

4.2 IO-Link

Urządzenie posiada wbudowany interfejs komunikacyjny IO-Link, który umożliwia bezpośredni dostęp do danych procesowych i diagnostycznych. Ponadto można ustawiać parametry urządzenia podczas pracy. Współpraca z czujnikiem przez interfejs IO-Link wymaga Mastera IO-Link.

Za pomocą komputera PC i odpowiedniego oprogramowania IO-Link oraz adaptera IO-Link możliwa jest komunikacja z czujnikiem nawet gdy system sterowania nie działa.

Pliki IODD niezbędne do konfiguracji czujnika, szczegółowe informacje o strukturze danych procesowych, informacje diagnostyczne, adresy parametrów i niezbędne informacje dotyczące wymaganego sprzętu i oprogramowania IO-Link można znaleźć pod adresem www.ifm.com.

Interfejs IO-Link przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu i oprogramowania zapewnia następujące funkcje:

- Zdalna nastawa parametrów urządzenia.
- Odporna na zakłócenia transmisja sygnału bez strat wartości mierzonej.
- Przesyłanie zestawu parametrów urządzenia po wymianie na taki sam lub zapis do innych urządzeń tego samego typu.
- Wyświetlanie komunikatów błędów lub zdarzeń.
- Elektroniczną rejestrację zestawów parametrów, wartości procesowych i informacji diagnostycznych.
- Przetwarzanie wartości procesu i danych diagnostycznych przez master IO-Link.

5 Montaż



UWAGA

Media o wysokiej temperaturze lub pod ciśnieniem mogą wydostać się w trakcie montażu lub w przypadku awarii instalacji.

- ▷ Występuje ryzyko uszkodzenia ciała przez ciśnienie lub temperaturę.
- ▶ Należy upewnić się, że podczas montażu instalacja nie znajduje się pod ciśnieniem.
- ▶ Należy sprawdzić szczelność instalacji w miejscu montażu urządzenia.

5.1 Zastosowanie w strefach aseptycznych zgodnie z 3A


- ▶ Czujniki w wersji zaciskowej zabezpieczyć w odpowiednim adapterze zaciskowym.
- ▶ Zapewnić, że montaż urządzenia w instalacji jest zgodny z wytycznymi 3-A.
- ▶ Należy używać adapterów tylko zgodnych z 3-A i oznaczonych symbolem 3-A (→ Akcesoria na www.ifm.com).



- ▶ Do stosowania zgodnie z wytycznymi 3-A należy wziąć pod uwagę właściwe wytyczne dotyczące czyszczenia i konserwacji.



- ▶ Nie nadaje się do układów, które muszą spełniać kryteria normy 3A E1.2 / 63-03 .

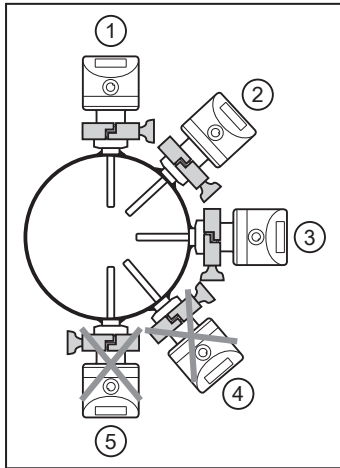

- Lokalizacja czujnika musi zapewniać że adapter montażowy będzie się samo-oczyszczał: Nie montować czujnika w pozycji 4 ani 5.

Rys. 3: Pozycje montażu dla dopuszczenia 3-A

5.2 Zastosowanie w strefach aseptycznych zgodnie z EHEDG




W przypadku zastosowania adapterów spawanych, powierzchnia kontaktu z żywnością musi być gładka (chropowatość powierzchni $Ra < 0,8 \mu m$), a spawanie musi być wykonane zgodnie z wytycznymi EHEDG nr 9 i 35.



Czujnik przy poprawnym montażu jest dostosowany do procesów CIP.

- Należy przestrzegać granic zastosowania podanych w danych technicznych (temperatura i odporność materiałów).
- Zapewnić, że montaż urządzenia w instalacji jest zgodny z EHEDG.
- Stosować montaż samo-oczyszczający.
- Stosować tylko adaptery procesowe dopuszczone zgodnie z EHEDG, ze specjalnymi uszczelkami wymienionymi w opisie EHEDG.
- Jeżeli w zbiorniku są konstrukcje musi być możliwe czyszczenie bezpośrednim strumieniem wody pod ciśnieniem i dostęp do wszystkich miejsc.
- Aby uniknąć przestrzeni zamkniętych trzeba przestrzegać wymiarów podanych w następującym rysunku:
 $L < (D - d)$.

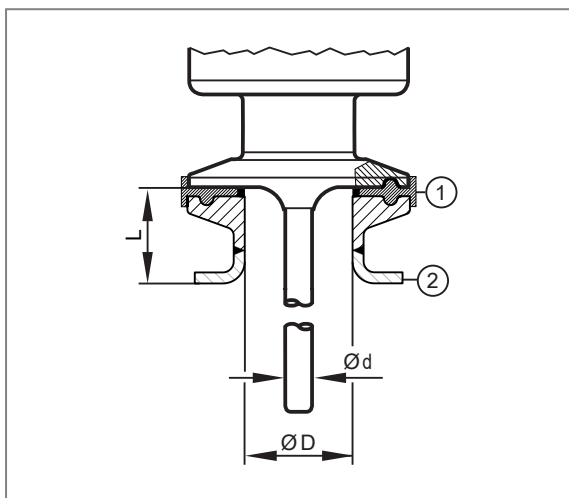

Rys. 4: Wymiary montażowe do zatwierdzenia EHEDG

- 1: Pierścień uszczelniający zgodny z informacją EHEDG
 2: Adapter

5.3 Czujniki z zaciskowym przyłączem procesowym clamp

Konstrukcje czujników TD28xx zawierająca zacisk clamp 1,5" i TD29xx z zaciskiem 2" są najlepsze do instalacji aseptycznych.



Przestrzegać wytycznych instrukcji montażu dla stref aseptycznych zgodnie z 3-A lub EHEDG.

5.4 Czujniki z przyłączem procesowym w postaci stożka uszczelniającego G^{1/2}

Konstrukcja czujników TD25xx pozwala na zastosowanie w standardowych adapterach procesowych z dwoma wersjami uszczelnienia. Dla obu wersji mają zastosowanie następujące uwagi:

- ▶ Należy używać wyłącznie akcesoriów ifm electronic. Przy używaniu komponentów od innych producentów nie gwarantuje się optymalnego funkcjonowania.
- ▶ Należy przestrzegać wskazówek instrukcji adaptera.

Dla 3-A montować uszczelkę PEEK i dla EHEDG montować czujnik zgodnie z wytycznymi.



E43911 (uszczelka PEEK i pierścień uszczelniający pomiędzy obudową a przyłączem procesowym) nie są dostarczane z czujnikiem i trzeba je zamawiać oddzielnie.

- ▶ Stosować wytyczne montażu instrukcji E43911.



Pierścień uszczelniający pomiędzy obudową a przyłączem procesowym może dopasowywać tolerancje i zapewniać szczelność przed wniknięciem medium w obszar gwintu.

Nie należy jednak przyjmować, że wytrzymałe on nadciśnienie panujące w instalacji.

5.4.1 Montaż higieniczny zabudowany bezprzeciekowy z wykorzystaniem uszczelki PEEK

- ▶ Wstawić uszczelkę PEEK.
 - Jest ona przeznaczona do stosowania w instalacjach aseptycznych z wymaganiami EHEDG i 3-A.
 - Uszczelka jest stabilna długoczasowo i nie wymaga konserwacji.
 - Przy kilkakrotnym montażu uszczelki PEEK należy ją sprawdzić i w razie konieczności wymienić.
 - Uszczelka PEEK jest dopuszczona wraz z adapterami procesowymi z ogranicznikiem.
- ▶ Należy stosować adaptery z otworem do detekcji wycieków.
- ▶ Wkręcić czujnik do adaptera. Zalecany moment dokręcający 20 Nm.



Przestrzegać wytycznych instrukcji montażu dla stref aseptycznych zgodnie z 3-A lub EHEDG.

5.4.2 Montaż higieniczny zabudowany bezprzeciekowy z uszczelnieniem metal-na metal




Długoczasowe i bezobsługowe uszczelnienie bez martwych przestrzeni przy uszczelnieniu metal-na-metal jest możliwe tylko przy jednokrotnym montażu.

- ▶ Nie stosować uszczelki PEEK.
- ▶ Wkręcić czujnik do adaptera. Zalecany moment dokręcający 20 Nm.


5.5 Czujniki ze złączem procesowym w postaci pierścienia zaciskowego.

Czujniki w wykonaniu TD22xx mogą być montowane w rurze lub zbiorniku bezpośrednio w kontakcie z medium z pomocą adaptera z pierścieniem zaciskowym.

Przykłady montażu:

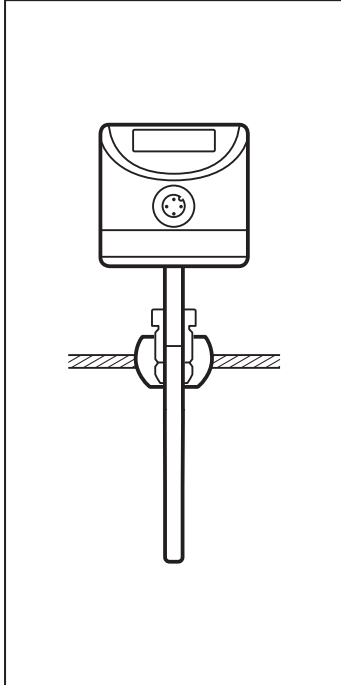

Rys. 5: Montaż bezpośredni (np. z adapterem E30407)

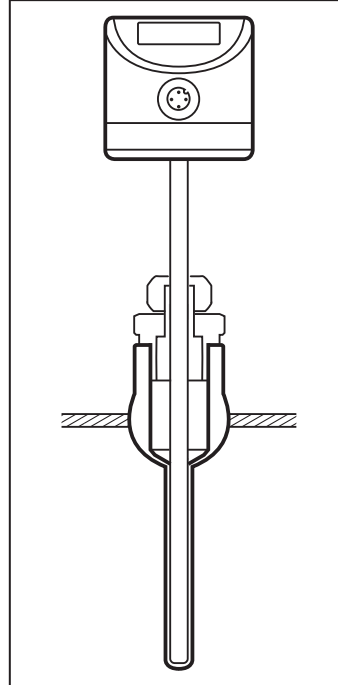


Rys. 6: Montaż z rurą osłonową (np. z adapterem E37421)

5.6 Stosowanie adaptera do spawania / osłony termicznej do spawania


Ogólne wskazówki dotyczące czynności spawania:

- ▶ Czynność spawania powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii.
- ▶ Należy stosować materiały i czynności spawalnicze odpowiednie dla materiału obudowy.
- ▶ Powierzchnie należy utrzymywać w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczeń.
- ▶ Należy zadbać o staranne przygotowanie elementów.

Spawanie:

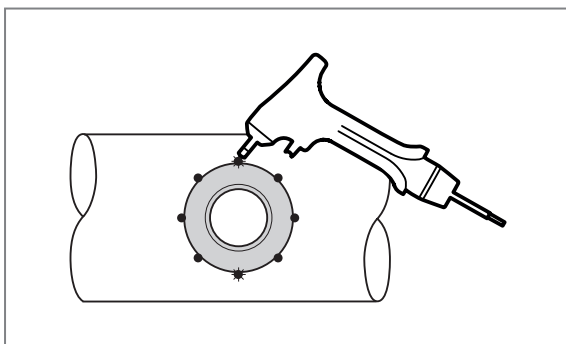

Rys. 7: Nanoszenie punktów mocowania

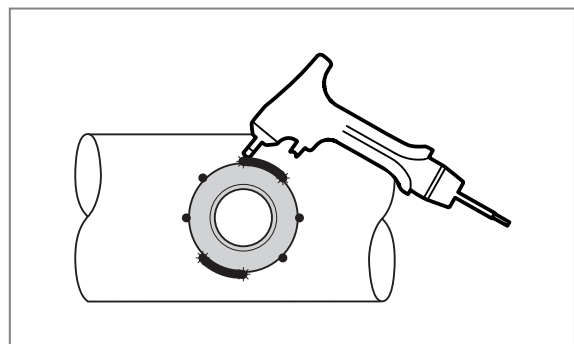

Rys. 8: Nałożenie spoin spawalniczych

- ▶ Nanieść w równej odległości (na krzyż) punkty mocowania spawanej osłony termicznej z odpowiednią siłą przylegania.
- ▶ Szwy spawalnicze umieścić między punktami mocowania naprzeciwko siebie.
- ▶ Zapewnić odpowiednie przerwy między poszczególnymi odcinkami procedury (etapy chłodzenia, aby uniknąć przeżarzenia/odkształcenia osłony termicznej na skutek przegrzania).

Po zakończeniu czynności spawania:

- ▶ Odczekać do ostygnięcia obrabianego przedmiotu.
- ▶ Lekko nasmarować gwint odpowiednią i dopuszczoną do danego zastosowania pastą smarującą.
- ▶ Włożyć czujnik do adaptera i dokręcić. Moment dokręcenia: 30...50 Nm.

6 Podłączenie elektryczne




Urządzenie musi zostać podłączone przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.

Należy zapoznać się z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi instalacji urządzeń elektrycznych.

Należy zapewnić zasilanie zgodne z EN 50178, SELV, PELV.

- ▶ Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- ▶ Podłączyć urządzenie w następujący sposób:

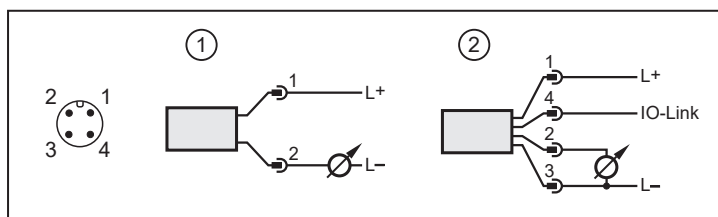

Rys. 9: Schemat połączeń


Praca 2-przewodowa (1)

| Pin | Podłączenie |
|-----|------------------------------|
| 1 | L+ |
| 2 | Sygnal analogowy temperatury |

Praca 4-przewodowa (2)

| Pin | Podłączenie |
|-----|------------------------------|
| 1 | L+ |
| 2 | Sygnal analogowy temperatury |
| 3 | L- |
| 4 | IO-Link |

7 6 Przyciski oraz elementy wskazujące

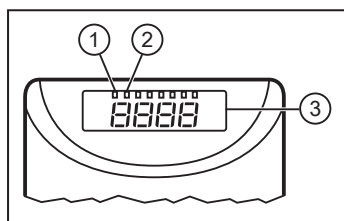

- 1: Aktualna temperatura medium w °C
 2: Aktualna temperatura medium w °F
 3: 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny

Rys. 10: 6 Przyciski oraz elementy wskazujące

8 Parametryzacja

Przy wykorzystaniu narzędzia do parametryzacji poprzez IO-Link możliwe są następujące funkcje:

- Odczyt bieżących wartości procesu
 - Odczyt, zmiana i zapis bieżących nastaw parametrów oraz przeniesienie ich do innych urządzeń tego samego typu.
- Podłączyć urządzenie przez interfejs IO-Link do komputera PC lub PLC z odpowiednim oprogramowaniem do parametryzacji.



Wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie www.ifm.com.

8.1 Parametry nastawialne

| Parametr | Opis | |
|----------|---|--|
| OU2 | <ul style="list-style-type: none"> • I: 4 ... 20 mA • Ineg: 20...4 mA | |
| ASP2 | Początkowa wartość wyjścia analogowego | |
| | Dla OU2 = I | Wartość zmierzona, przy której sygnał wyjściowy wynosi 4mA. |
| | Dla OU2 = Ineg | Wartość zmierzona, przy której sygnał wyjściowy wynosi 20mA. |
| AEP2 | Końcowa wartość wyjścia analogowego | |
| | Dla OU2 = I | Wartość zmierzona, przy której sygnał wyjściowy wynosi 20mA. |
| | Dla OU2 = Ineg | Wartość zmierzona, przy której sygnał wyjściowy wynosi 4mA. |
| COF | Kalibracja punktu zerowego Zakresy nastaw: ± 10 °C w odstępach co 0,1 °C. Wewnętrznie zmierzona wartość "0" zostanie przesunięta o tą wielkość. | |
| FOU2 | Zachowanie wyjścia 2 w przypadku wystąpienia błędu wewnętrznego. <ul style="list-style-type: none"> • On: Sygnał analogowy przyjmie wartość 21,1 mA • OFF: Sygnał analogowy przyjmie wartość 3,5 mA | |
| Uni | Jednostka pomiaru dla temperatury medium: °C lub °F. | |
| diS | Częstotliwość odświeżania wyświetlacza: <ul style="list-style-type: none"> • d1: aktualizacja wskazania co 50 ms. • d2: aktualizacja wskazania co 200 ms. • d3: aktualizacja wskazania co 600 ms. Orientacja wyświetlacza <ul style="list-style-type: none"> • rd: Wyświetlacz obrócony o 180°. | |

9 Praca


Urządzenie po podłączeniu do źródła zasilania znajduje się w normalnym trybie pracy.

Aktualna wartość pomiarowa jest wyświetlana.

10 Dane techniczne

Dane techniczne i rysunki wymiarowe www.ifm.com.

10.1 Wytrzymałość temperaturowa

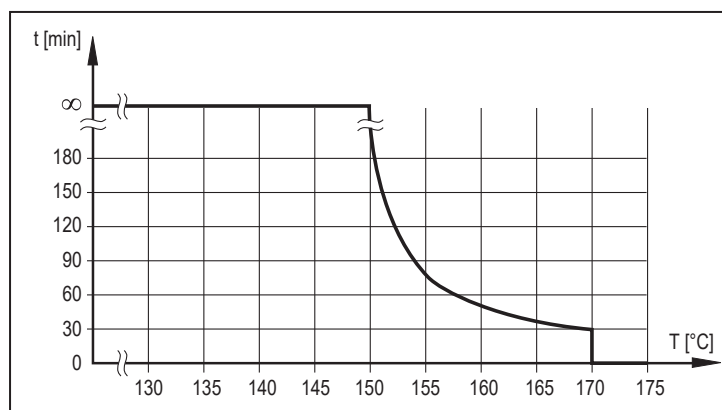

Rys. 11: Maksymalny czas pracy w zależności od temperatury medium

11 Konserwacja, naprawa i utylizacja

Praca urządzenia jest bezobsługowa.

Wszelkie naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta.

- ▶ Utylizację urządzenia należy przeprowadzić w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z odpowiednimi przepisami danego kraju.

12 Ustawienia fabryczne

| Parametr | Ustawienia fabryczne | Ustawienia użytkownika |
|----------|--|------------------------|
| OU2 | I | |
| COF | 0 | |
| FOU2 | OFF | |
| diS | d1 Wyświetlacz nie obrócony | |
| ASP2 | → Techniczne parametry są dostępne na www.ifm.com/pl | |
| AEP2 | | |
| Uni | | |