


**BETRIEBSANLEITUNG**  
**OPERATING INSTRUCTIONS**  
**NOTICE D'INSTRUCTIONS**  
**IW045CM65MG3**  
**IW070RM65MG3**  
**IX080CM65MG3**  
**IX130RM65MG3**

**Induktive Sensoren mit Analogausgang**  
**Inductive Sensors with Analog Output**  
**Capteurs inductifs à sortie analogique**

**DE | EN | FR**

**Anschlussbilder**  
**Connection Diagrams**  
**Schémas de raccordement**

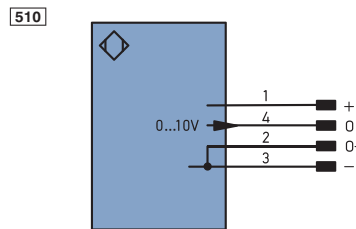


- + Versorgungsspannung „+“  
Supply Voltage „+“  
Tension d'alimentation «+»
- Versorgungsspannung „0 V“  
Supply Voltage „0 V“  
Tension d'alimentation «0 V»
- O Analogausgang  
Analog Output  
Sortie analogique
- O „Bezugsmasse“ Analogausgang  
Ground for the analog output  
Masse de référence pour sortie analogique

**Ergänzende Produkte (siehe Katalog)**  
**Complementary Products (see catalog)**  
**Produits complémentaires (voir catalogue)**

wenglor bietet Ihnen die passende Anschluss-technik für Ihr Produkt. / wenglor offers Connection Technology for field wiring. / wenglor vous propose la connectique adaptée à votre produit.

Passende Befestigungstechnik-Nr.  
Suitable Mounting Technology No. **130 150**  
No. de Technique de montage appropriée

Passende Anschluss-technik-Nr.  
Suitable Mounting Technology No. **2**  
Référence connectique appropriée

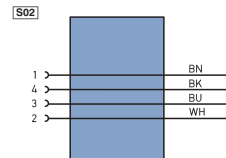

Analogauswertegerät AW02 / Analog Evaluation Unit AW02 /  
Unité de traitement analogique AW02

**EU-Konformitätserklärung**  
**EU Declaration of Conformity**  
**Déclaration UE de conformité**

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) im Download-Bereich des Produktes. / The EU declaration of conformity can be found on our website at [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) in download area. / Vous trouverez la déclaration UE de conformité sur [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com), dans la zone de téléchargement du produit.



**DE**

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses wenglor-Produkt ist gemäß dem folgenden Funktionsprinzip zu verwenden:

**Induktive Sensoren mit Analogausgang**

Induktive Sensoren mit Analogausgang erfassen metallische Objekte innerhalb ihres Arbeitsbereiches und geben die Entfernung als proportionales Spannungssignal von 0...10 V aus. Selbst bei stark verschmutzter Umgebung funktionieren sie zuverlässig. Der Schaltabstand ist für das Erkennen verschiedener Metalle identisch, daher beträgt der Korrekturfaktor 1. Induktive Sensoren mit Analogausgang zeichnen sich durch eine nahezu lineare Ausgangsspannung aus: Die maximal mögliche Abweichung von der idealen Geraden beträgt weniger als 1 %.


**Sicherheitshinweise**

- Diese Anleitung ist Teil des Produkts und während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren.
- Betriebsanleitung vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durchlesen.
- Montage, Inbetriebnahme und Wartung des vorliegenden Produkts sind ausschließlich durch fachkundiges Personal auszuführen.
- Eingriffe und Veränderungen am Produkt sind nicht zulässig.
- Produkt bei Inbetriebnahme vor Verunreinigung schützen.
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

**Montagehinweise**

Beim Betrieb der Sensoren sind die entsprechenden elektrischen sowie mechanischen Vorschriften, Normen und Sicherheitsregeln zu beachten. Der Sensor muss vor mechanischer Einwirkung geschützt werden.

**Ausgangsdiagramm**

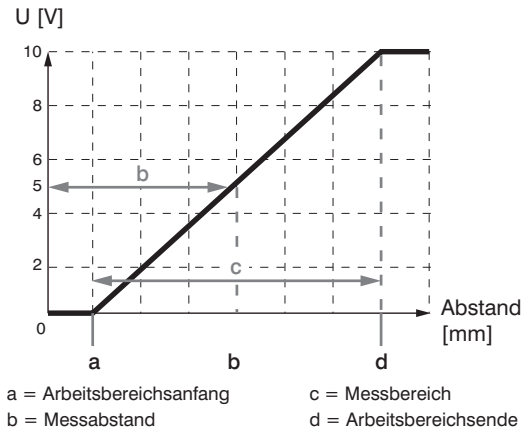


**Inbetriebnahme**

Der Sensor besitzt eine Aufwärmzeit von ca. 3 min. In dieser Zeit kann das analoge Ausgangssignal Schwankungen unterliegen.

**Einstellungen**

**Einbau**

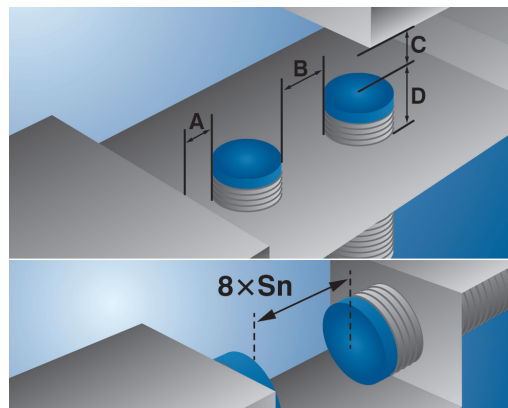

**Hinweise zur Messung von Blechstärken**

- Das Blech muss mindestens 100 µm stark sein.
- Das Blech muss mindestens so groß wie die Normmessplatte sein.
- Der Sensor muss exakt auf das Blech ausgerichtet sein.
- Befindet sich kein Blech zwischen zwei gegenüberliegenden angeordneten Sensoren, kann eine gegenseitige Beeinflussung auftreten.
- Der Abstand der beiden Sensoren muss 2 x Messabstand betragen.

**Wartungshinweise**

Dieser wenglor-Sensor ist wartungsfrei.

**Umweltgerechte Entsorgung**

Die wenglor sensoric GmbH nimmt unbrauchbare oder irreparable Produkte nicht zurück. Bei der Entsorgung der Produkte gelten die jeweils gültigen länderspezifischen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

**Technische Daten**

	IW045CM65MG3	IW070RM65MG3	IX080CM65MG3	IX130RM65MG3
<b>Induktiv</b>				
Arbeitsbereich	1,5...4,5 mm	2,0...7,0 mm	2,0...8,0 mm	3,0...13,0 mm
Messabstand	3 mm	4,5 mm	5 mm	8 mm
Messbereich	3 mm	5 mm	6 mm	10 mm
Korrekturfaktor V2A / CuZn / Al	1,2/1,2/1,2	1,1/1,1/1,1	1,1/1,1/1,1	1/1/1
Einbauart	bündig	nicht bündig	bündig	nicht bündig
Einbau A/B/C/D in mm	0/18/13,5/0	18/18/21/15	0/30/24/0	30/30/36/20
Linearität	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %
Auflösung	1 µm	2 µm	2 µm	4 µm
Normmessplatte FE360, Stärke 1 mm	18x18 mm	21x21 mm	30x30 mm	39x39 mm
<b>Elektrisch</b>				
Versorgungsspannung	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
Stromaufnahme (U <sub>b</sub> = 24 V)	< 30 mA	< 30 mA	< 30 mA	< 30 mA
Grenzfrequenz	900 Hz	900 Hz	900 Hz	900 Hz
Temperaturdrift	5 µm/K (-10 < Tu ≤ 50 °C) 6 µm/K (50 < Tu ≤ 70 °C)	8,3 µm/K (-10 < Tu ≤ 50 °C) 10 µm/K (50 < Tu ≤ 70 °C)	6 µm/K	10 µm/K
Temperaturbereich	-10...70 °C	-10...70 °C	-10...70 °C	-10...70 °C
Analoger Ausgang	0...10 V	0...10 V	0...10 V	0...10 V
Laststrom Spannungsausgang	< 1 mA	< 1 mA	< 1 mA	< 1 mA
kurzschlussfest	ja	ja	ja	ja
verpolungssicher	ja	ja	ja	ja
magnetfeldfest	ja	ja	ja	ja
<b>Mechanisch</b>				
Gehäusematerial	CuZn, vernickelt	CuZn, vernickelt	CuZn, vernickelt	CuZn, vernickelt
Vollverguss	ja	ja	ja	ja
Schutzart	IP67	IP67	IP67	IP67
Anschlussart	M12x1	M12x1	M12x1	M12x1
Schutzklasse	III	III	III	III
Passende Befestigungstechnik-Nr.	150	150	130	130

## Proper Use

This wenglor product has to be used according to the following functional principle:

### Inductive Sensors with Analog Output

Inductive sensors with analog output detect metal objects within their working range and output the distance as a proportional voltage signal from 0 to 10V. They even work reliably in heavily contaminated environments. The switching distance is the same as that used for the recognition of different metals, hence the correction factor is 1. Inductive sensors with analog output are characterized by a nearly linear output voltage: the maximum deviation from the ideal straight line is less than 1%.

## Safety precautions

- This operating instruction is part of the product and must be kept during its entire service life.
- Read this operating instruction carefully before using the product.
- Installation, start-up and maintenance of this product has only to be carried out by trained personnel.
- Tampering with or modifying the product is not permissible.
- Protect the product against contamination during start-up.
- These products are not suited for safety applications.
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive.


## Technical Data

	IW045CM65MG3	IW070RM65MG3	IX080CM65MG3	IX130RM65MG3
<b>Inductive Data</b>				
Working Range	1,5...4,5 mm	2,0...7,0 mm	2,0...8,0 mm	3,0...13,0 mm
Measuring Distance	3 mm	4,5 mm	5 mm	8 mm
Measuring Range	3 mm	5 mm	6 mm	10 mm
Correction Factors V2A / CuZn / Al	1,2/1,2/1,2	1,1/1,1/1,1	1,1/1,1/1,1	1/1/1
Mounting	flush	non-flush	flush	non-flush
Mounting A/B/C/D in mm	0/18/13,5/0	18/18/21/15	0/30/24/0	30/30/36/20
Linearity	<1 %	<1 %	<1 %	<1 %
Resolution	1 µm	2 µm	2 µm	4 µm
Standard target (calibration plate) FE360, Thickness 1 mm	18×18 mm	21×21 mm	30×30 mm	39×39 mm
<b>Electrical Data</b>				
Supply Voltage	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
Current Consumption (U <sub>b</sub> = 24 V)	< 30 mA	< 30 mA	< 30 mA	< 30 mA
Cut-Off Frequency	900 Hz	900 Hz	900 Hz	900 Hz
Temperature Drift	5 µm/K (-10 < Tu ≤ 50 °C) 6 µm/K (50 < Tu ≤ 70 °C)	8,3 µm/K (-10 < Tu ≤ 50 °C) 10 µm/K (50 < Tu ≤ 70 °C)	6 µm/K	10 µm/K
Temperature Range	-10...70 °C	-10...70 °C	-10...70 °C	-10...70 °C
Analogue Output	0...10 V	0...10 V	0...10 V	0...10 V
Current Load Voltage Output	< 1 mA	< 1 mA	< 1 mA	< 1 mA
Short Circuit Protection	yes	yes	yes	yes
Reverse Polarity Protection	yes	yes	yes	yes
Resistant to Magnetic Fields	yes	yes	yes	yes
<b>Mechanical Data</b>				
Housing	CuZn, nickel-plated	CuZn, nickel-plated	CuZn, nickel-plated	CuZn, nickel-plated
Fully Encapsulated	yes	yes	yes	yes
Protection Mode	IP67	IP67	IP67	IP67
Connection	M12×1	M12×1	M12×1	M12×1
Protection Class	III	III	III	III
Suitable Mounting Technology No.	150	150	130	130

## Mounting instructions

During operation of the Sensors, the corresponding electrical and mechanical regulations, as well as safety regulations must be observed. The Sensor must be protected from mechanical impact.

### Output graph

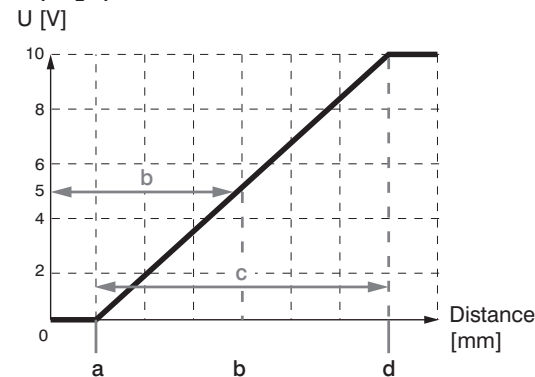


a = Working range lower limit      c = Measuring Range  
b = Measuring Distance              d = End of Working Range

## Initial Operation

The Sensor has a warm-up time of approximately 3 minutes. The analog output signal may be subject to fluctuation during this time.

## Settings

### Mounting

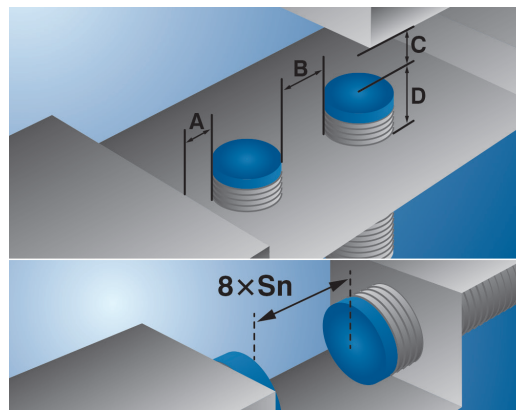

### Notes regarding the measurement of sheet metal thickness:

- The sheet metal material must have a thickness of at least 100 µm.
- The sheet metal part must be at least as large as a standard target.
- The Sensor must be precisely aligned to the sheet metal.
- If no sheet metal is located between two Sensors arranged opposite one another, reciprocal influence may occur.
- The distance between the two Sensors has to be 2 x the measurement distance.

## Maintenance Instructions

This wenglor Sensor is maintenance-free.

## Proper Disposal

wenglor sensoric GmbH does not accept the return of unusable or irreparable products. Respectively valid national waste disposal regulations apply to product disposal.

## Notice d'utilisation

Ce produit wenglor doit être utilisé selon le mode de fonctionnement suivant :

### Capteurs inductifs à sortie analogique

Les capteurs inductifs à sortie analogique détectent les objets métalliques se trouvant dans leur espace de travail et délivrent la distance sous forme de signal en tension proportionnel entre 0 et 10 V. Leur fonctionnement est fiable même dans un environnement fortement encrassé. La distance de commutation étant identique pour la détection de métaux différents, le facteur de correction vaut 1. Les capteurs inductifs à sortie analogique se caractérisent par une tension de sortie pratiquement linéaire : l'écart maximal possible par rapport à la droite idéale est inférieur à 1 %.

## Consignes de sécurité

- Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit et doit être conservée durant toute la durée de vie du produit.
- Lisez la notice d'utilisation avant la mise sous tension.
- L'installation, les raccordements et les réglages doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Toute intervention ou modification sur le produit est proscrite.
- Lors de la mise en service, veillez à protéger l'appareil d'éventuelles salissures.
- Aucun composant de sécurité selon la directive « Machines » de l'Union Européenne.


## Données techniques

	IW045CM65MG3	IW070RM65MG3	IX080CM65MG3	IX130RM65MG3
<b>Caractéristiques inductif</b>				
Plage de travail	1,5...4,5 mm	2,0...7,0 mm	2,0...8,0 mm	3,0...13,0 mm
Distance de mesure	3 mm	4,5 mm	5 mm	8 mm
Plage de mesure	3 mm	5 mm	6 mm	10 mm
F. de correction V2A / CuZn / Al	1,2/1,2/1,2	1,1/1,1/1,1	1,1/1,1/1,1	1/1/1
Type de montage	noyé	non-noyé	noyé	non-noyé
Montage A / B / C / D en mm	0/18/13,5/0	18/18/21/15	0/30/24/0	30/30/36/20
Linéarité	<1 %	<1 %	<1 %	<1 %
Résolution	1 µm	2 µm	2 µm	4 µm
Tableau de valeur référencées FE360, épaisseur 1 mm	18×18 mm	21×21 mm	30×30 mm	39×39 mm
<b>Caractéristiques électroniques</b>				
Tension d'alimentation	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
Consommation (U <sub>b</sub> = 24 V)	< 30 mA	< 30 mA	< 30 mA	< 30 mA
Fréquence limite	900 Hz	900 Hz	900 Hz	900 Hz
Dérive en température	5 µm/K (-10 < Tu ≤ 50 °C) 6 µm/K (50 < Tu ≤ 70 °C)	8,3 µm/K (-10 < Tu ≤ 50 °C) 10 µm/K (50 < Tu ≤ 70 °C)	6 µm/K	10 µm/K
Température d'utilisation	-10...70 °C	-10...70 °C	-10...70 °C	-10...70 °C
Sortie analogique	0...10 V	0...10 V	0...10 V	0...10 V
Courant de charge pour sortie tension	< 1 mA	< 1 mA	< 1 mA	< 1 mA
Protection contre les court-circuit	oui	oui	oui	oui
Protection contre les inversions de polarité	oui	oui	oui	oui
Résistant au champ magnétique	oui	oui	oui	oui
<b>Caractéristiques mécaniques</b>				
Matériel du boîtier	CuZn, nickelé	CuZn, nickelé	CuZn, nickelé	CuZn, nickelé
Noyé	oui	oui	oui	oui
Degré de protection	IP67	IP67	IP67	IP67
Mode de raccordement	M12×1	M12×1	M12×1	M12×1
Catégorie de protection	III	III	III	III
No. de Technique de montage appropriée	150	150	130	130

## Instructions de montage

Lors de la mise en service des détecteurs respecter les prescriptions de sécurité, normes et instructions électriques et mécaniques appropriées. Protéger le détecteur contre toute influence mécanique pouvant le dérégler ou endommager.

### Diagramme de sortie

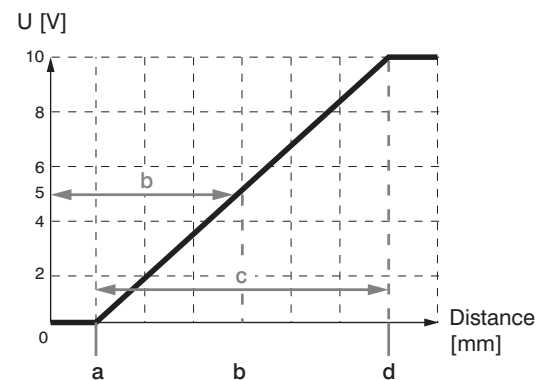


a = Début de la plage de travail      c = Plage de mesure  
b = Distance de mesure              d = Fin de la plage de travail

## Mise en service

Un temps de chauffe de 3 mm environ est nécessaire pour ce capteur. Au cours de cette, une dérive de la sortie analogique peut apparaître.

## Réglages

### Montage

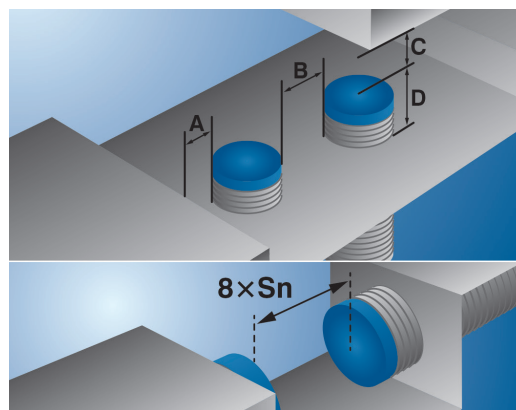

### Instructions pour la mesure de l'épaisseur de la cible

- L'épaisseur de la cible doit être au minimum de 100 µm.
- La taille de la cible doit être au minimum celle la plaque normative.
- Le capteur doit être dirigé exactement vers la cible.
- Si aucune cible n'est présente entre deux capteurs disposés face à face, des interférences peuvent se produire.
- La distance entre deux détecteurs doit être au minimum 2 fois la distance de mesure.

## Conseil de maintenance

Ce capteur wenglor ne nécessite aucune maintenance.

## Mise au rebut

La société wenglor sensoric GmbH ne reprend ni les produits inutilisables ni les produits irréparables. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en mettant le produit au rebut dans un endroit prévu à cet effet par les autorités publiques.